



等离子焊机

PLASMA WELDING MACHINE


DML-V02BD

使用说明书




使用前请仔细
阅读本说明书

功能

 脉冲 PLASMA

 连续 PLASMA

 精密氩焊

上海多木实业有限公司

Shanghai Domu Industry Co.,Ltd

目 录

第一章、安全预防3
1.1 安全标志说明3
1.2 安全标志3
1.3 电磁场4
第二章、焊机介绍5
2.1 概述5
2.2 各部名称及功能6
2.3 焊机参数7
第三章、焊机安装及使用7
3.1 焊机安装7
3.2 焊机操作8
3.3 水箱的使用12
3.4 等离子堆焊枪结13
3.5 等离子堆焊枪的使用14
3.6 送粉器介绍15
第四章、设备维护及故障检查16
注意事项17

第一章、安全预防

一、安全预防

在安装、调试和使用机器之前，应确保了解所有安全规定。

尽管在设计和生产过程中，各项安全性能已经过评测，但焊接操作涉及到高压、电弧、烟尘、有毒气体、金属粉末和飞溅，因此务请遵守安全规定。

1.1 安全标志说明



警告标志，可能会出现意外伤害，相连的标志指明可能出现的伤害。

此组标志表明，小心危险和电击伤人，运动部件、热物、烫手等危险。请参照安全标志和相应的安全规定以避免伤害。

1.2 安全标志

本手册所用下列安全标志旨在提示危险引起注意，当您看到安全标志时，应小心注意，并遵从相应的安全规定以避免伤害。

只有专业人员方可调试、维护、保养、修理本机器。

维护时，其它无关人员特别是儿童应远离。

电击伤人



- 不要触摸带电元器件。
- 站在干燥的绝缘垫上工作，使自己与地绝缘，并戴上干燥的绝缘手套，请勿使用湿的或破损的手套。
- 如操作需在机器加电状态，只有熟悉安全规定的专业人员方可进行。
- 当检测加电的机器时，应遵守“一手操作”规定，勿将双手伸入机器内，应保持另一手在机外。
- 若需打开机壳，请先断开电源并等候至少 1 分钟后方可操作。逆变焊机断电后，仍会有直流高压。

起火/爆炸危险

- 请将可燃物远离焊接现场，勿在可燃物附近焊接。
- 请勿在密闭容器内焊接。

弧光可能对眼和皮肤造成伤害



- 穿防护服、戴焊帽，并选用合适的滤光镜片。

热工件可致严重烫伤



- 不要赤手接触热工件。
- 在连续使用焊枪时，使用前应有一段冷却时间。

磁场影响心脏起搏器

 


- 在咨询医生前，起搏器使用者应远离焊接现场。

过度使用可导致机器过热

- 应冷却一段时间，并遵守额定负载持续率的规定。
- 请勿阻住进入机器的气流，不可因过滤气流而增加气流阻力。

高频辐射可导致干扰



- 高频可能干扰雷达导航，计算机和通信等设备。
- 安装、调试、养护高频发生部件，应由熟悉电子设备的专门人士进行。
- 应定期对设备进行检测和养护。
- 使用接地和屏蔽装置将干扰的可能性减少到最小。

焊接烟尘可致身体损害



- 使头部远离烟尘。
- 使用强制通风和吸烟装置去除烟尘。
- 使用通风扇排除烟尘。
- 排除烟尘时应遵守保护环境的规定。

1.3 电磁场

注意焊接和低频电磁场的影响,当焊接电流通过电缆时,会产生电磁场.人体最好减少焊接、切割时在该电磁场中的暴露。

应用以下方法减少工作现场的电磁场。

1. 通过缠绕或胶带捆绑,使电缆尽量集中不要分散开。
2. 布线时,使电缆尽量布置在远离操作者的一侧。
3. 不要使电缆在人体上缠绕或从人体上垂下。
4. 尽量使焊接电源和电缆远离操作者。
5. 地线夹接在离焊接点近的地方。

第二章、焊机介绍

2.1 概述

焊机特点：

- 1) 电源采用高速 DSP 芯片作为控制核心，焊接全过程采用波形控制，焊接过程稳定，电源动态品质优异。
- 2) 采用 IGBT 软开关技术，功率器件开关应力小、寿命长，电源高效节能、功率因数高。
- 3) DML-V02BD 等离子焊接机采用暂波技术, 输出电流稳定, 2-125A 连续精确可调。
- 4) 电流控制精确, 维弧电流可在 2-10A 任意调节。
- 5) 送粉系统联动(手动与自动两种模式切换), 工作方便控制灵活(可设置提前或滞后送粉)。
- 6) 控制面板界面清晰, 操作简便、直观。
- 6) 焊接数据经验值存储功能, 可存储 99 组数据, 存储调用方便灵活, 降低对焊接技术工人的要求。

等离子堆焊的特点：

- 1、堆焊熔覆合金层与工件基体呈冶金结合，结合强度高。
- 2、堆焊熔覆速度快，低稀释率；等离子弧堆焊的稀释率可控制在 5%—10%，或更低。
- 3、堆焊层组织致密，成型美观；堆焊过程易实现机械化、自动化。
- 4、与其他等离子堆焊相比设备构造简单，节能易操作，维修维护容易。
- 5、等离子弧温度高、能量集中、稳定性好，在工件上引起的残余应力和变形小。
- 6、使用材料范围广，可根据实际工况需求选择相应合金粉末达到堆焊性能要求。


2.2、DML-V02BD 各部分名称及功能



- 1、送粉气流量计 2、离子气流量计 3、离子气流量调节旋钮 4、送粉气流量调节旋钮
5、焊机主控面板 6、电源开关



- 7、电源接线端子 8、维弧接口 9、主弧接口 10、起弧控制线接口
11、水循环信号接线端口 12、送粉电机接线端口 13、离子气输入接口
14、送粉气输出接口 15、送粉气输入接口 16、保护气输入接口 17、工件接口（搭铁）
18、接地螺栓

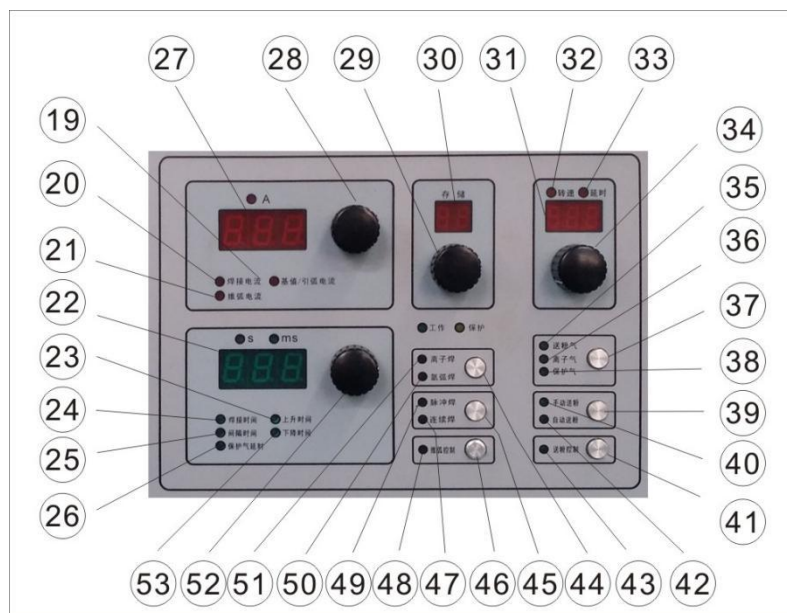

- 19、基值电流/引弧电流指示灯 20、焊接电流指示灯 21、维弧电流指示灯
22、时间显示表 23、电流上升时间指示灯 24、焊接时间指示灯 25、间隔时间指示灯
26、保护气延时时间指示灯 27、电流显示表 28、电流转换/调节旋钮
29、存储/调用旋钮 30、存储序号显示表 31、送粉参数显示表 32、送粉速度指示灯
33、送粉时差指示灯 34、送粉参数调节旋钮 35、送粉气检测指示灯

- 36、离子气检测指示灯 37、气体检测选择按键 38、保护气检测指示灯
 39、送粉方式选择按键 40、手动送粉指示灯 41、送粉控制按键 42、自动送粉指示灯
 43、送粉运行状态指示灯 44、焊接方式选择按键 45、焊接模式选择按键 46、维弧启动按键
 47、连续焊模式指示灯 48、维弧运行显示指示灯 49、脉冲焊模式指示灯
 50、氩弧焊指示灯 51、离子焊指示灯 52、时间转换/调节旋钮 53、电流下降时间指示灯

2.3、DML-V02BD 焊机参数

主要技术参数型号	DML-V02BD			
	离子焊		氩焊焊	
	连续焊	脉冲焊	连续焊	脉冲焊
维弧电流 (A)	2-10			
焊接电流 (A)	2-125	2-200	2-125	2-200
基值电流 (A)	2-125		2-125	
电流上升时间 (s)	0.0-5.0		0.0-5.0	
电流下降时间 (s)	0.0-5.0		0.0-5.0	
脉冲焊接时间 (ms)		1-999		1-999
焊接间隔时间 (ms)		10-990		10-990
提前送粉时间 (s)	0-5			
滞后送粉时间 (s)	0-5			
保护气体延时时间 (s)	1-20		1-20	
输入电压 (V)	AC220V, 50HZ			
额定输入电源容量 (KVA)	3.75			
负载持续率 (%)	60%			
重量 (KG)	46			
外形尺寸 (mm)	500*400*400			

第三章、焊机的安装及使用

3.1、焊机安装

- 1、电路连接,本机采用单项电源(220V),接线要确保按接线指示连接。

注：电源线的线径应不低于 2.5mm²

- 2、气体连接，本焊机共需三路气体进机，分别是：离子气、保护气、送粉气，其中离子气、送粉器由于使用流量小可共用一瓶气，但建议分瓶使用，相互间不存在压力影响。
气体的连接按焊机后侧的标识连接即可，连接后需检测是否有漏气现象，如有需旋紧或重新连接。
- 3、水箱注水，通过注水口即可给水箱注水（15L 以上）。

注：制冷用水须采用纯净水或防冻液，最好直接使用防冻液提高设备使用寿命。


4、焊枪的连接。焊机的主弧、维弧、气体分别与焊枪的对应接线端连接，由于端口不同不存在接错的可能。要确认连接的牢固，但不可用扳手过度用力以免损伤端口。

水循环接入焊枪无正反要求，进出水管直接插入焊枪快插接头即可。

3.2、焊机操作步骤：

1、检测水、电、气的各部分连接是否正确。

2、确认无误后开启水箱开关，确定无漏水现象，然后打开焊机电源开关，机器直接进入工作状态。

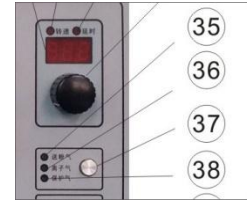

3、气体的检测与设定：按 37 气体检测键，35 36 38 指示灯轮流亮，则送粉

气、离子气、保护气轮流接通，调整对应流量计的旋钮，即可分别调整三个气体的流量，再按关闭。

气体流量参考值：

气体类型	气体流量 (L/M)
	离子焊
离子气	1—2.5
保护气	5—10
送粉气	2.5-4.0
氩气表流量	5

注：1.离子气是确保维弧能够燃起，同时确保维弧吹出铜嘴的气体，焊枪与工件距离 5-8mm,离子气大则焊接时熔池深，反之熔池浅，2.送粉气是将合金粉末由送粉器送至焊枪喷嘴的气体，3.保护气是保护焊道表面，防止氧化。


4、送粉方式选择与设定

送粉方式选择：按 39 键 灯 40 42 分别亮，对应的手动送粉与自动送粉。

手动送粉：按 41 键 灯 43 亮，送粉开始，再按灯灭，送粉停止。


自动送粉：焊接起弧时根据设定时间，随动提前或滞后送粉。

送粉速度的设定：按旋钮 34，对应的灯 32 亮时，数码表显示的数值即为

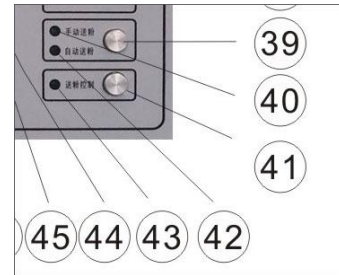

送粉速度，旋转 33 即可调整数值，数字大送粉量大。

送粉时间的设定：按 34 旋钮，对应的灯 33 亮时，数码表显示的数值为送粉时间，数值范围-5——+5，分别表示在电弧启动的前 5 秒钟送粉还是启动后 5 秒送粉，即提前或滞后送粉，旋转 34 即可调

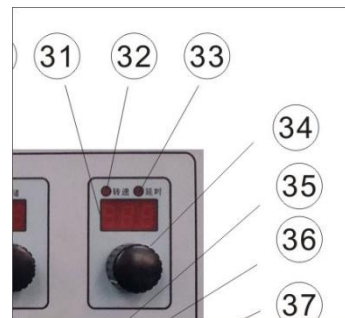

整数值，数值大，对应时间长。继续按 34 旋钮，对应的灯 33 闪亮时，数码表显示的数值为送粉停止时间，

数值范围-5——+5，分别表示在电弧关闭的前 5 秒钟断粉还是关闭后 5 秒断粉，即提前或滞后断粉，旋转 34

即可调整数值，数值大，对应时间长。

5、 **选择焊接方式：**按 ④④ 功能选择键，灯 ⑤① ⑤② 分别对应离子焊与氩弧焊工作方式。

6、 **选择焊接工作模式：**按 ④⑤ 功能选择键，灯 ④⑦ ④⑧ 分别对应脉冲焊接模式与连续焊接模式

7、 **离子焊工作参数设置**

连续离子焊接模式的参数设定：

按 ④④ 功能选择键，灯 ⑤① 亮，即进入离子焊方式。

按 ④⑤ 功能选择键，灯 ④⑦ 亮，即进入连续离子焊模式。

● **维弧的设定：**按 ②⑧ 旋钮对应灯 ②① 亮时，数码表显示的即为维弧电流。旋转旋钮 ②⑧ 即可调整对应的维弧电流的大小，电流范围（2-10A），维弧能够稳定的前提下，维弧设定越小越好。




● **维弧的启动：**按 ④⑥ 按键对应灯 ④⑧ 亮时，维弧启动，再按关闭。


● **维弧启动现象分析：**

● 1、启动后，维弧应从焊枪喷嘴中吹出，形成稳定的电弧柱。如没有电弧需重新启动 ④⑥ 按键，但反复几次仍未能启动。

原因分析及处理办法：

a、 钨极安装不正确，与铜嘴内部距离过近或接触。标准范围：钨针距离铜嘴面内缩量 2-4mm，注：钨极研磨角度为 20 度，避免钨针接触铜嘴造成短路。如下图：

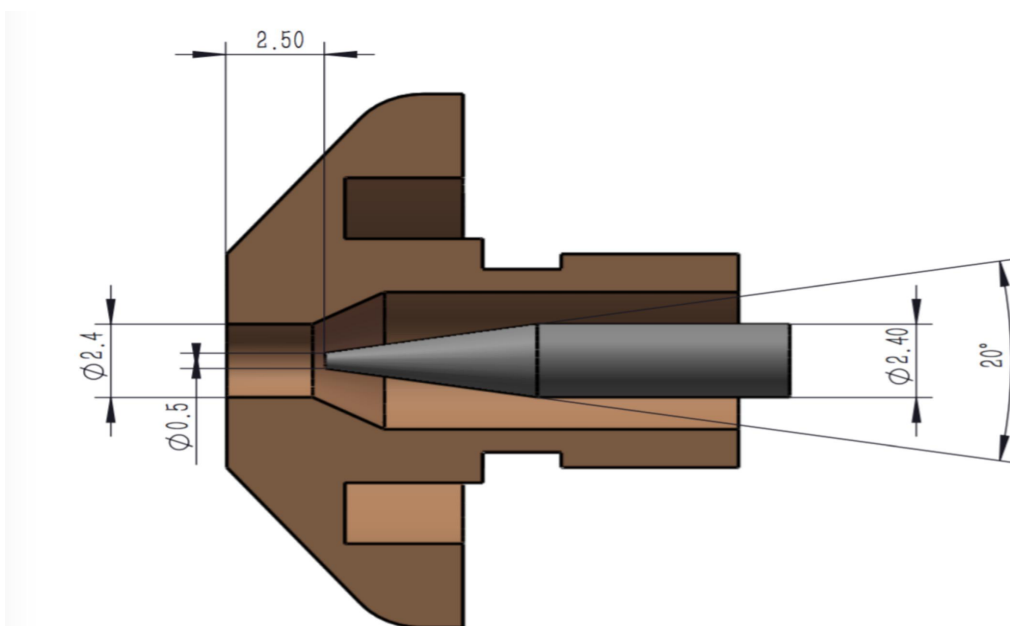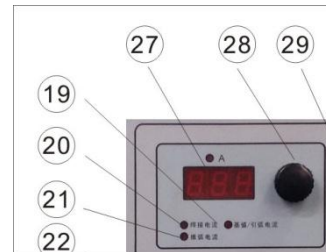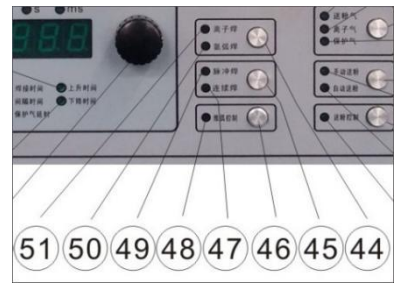

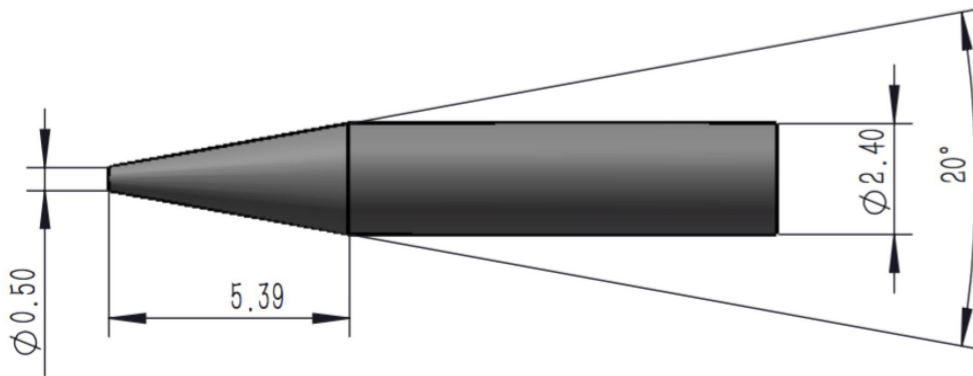

b、钨极氧化,不能正常放电,重新磨削再次安装启动,磨削周期: 4-8H

- 2、启动后,有维弧但不能从铜嘴吹出。

原因分析及处理办法:

- a、离子气流量过小,调整离子气流量。
- b、钨极氧化,由钨极后端放电。重新磨削再次安装启动。
- c、聚中环绝缘性能下降,爬电。更换聚中环。


- **焊接电流设定:** 按旋钮 28 对应灯 20 亮时,数码表显示的即为焊接电流,旋转旋钮 28 即可调整电流大小(电流大小范围 2-125A,脉冲 2-200A)。
- **基值/引弧电流的设定:** 按旋钮 28 对应灯 19 亮时,数码表显示的即为基值电流。旋转旋钮 28 即可调整对应的基值电流的大小,电流范围(2-125A)。注:基值电流不会超过当前主弧电流值。

- **电流上升时间的设定:** 按旋钮 52 对应灯 23 亮时,数码表显示的即为电流上升时间。旋转旋钮 52 即可调整对应的时间的参数。

电流上升时间:由基值电流上升到设定的焊接电流所用的时间。

- **电流下降时间的设定:** 按旋钮 52 对应灯 53 亮时,数码表显示的即为电流下降时间。旋转旋钮 52 即可调整对应的时间的参数。

电流下降时间:由设定的焊接电流降到基值电流所用的时间。

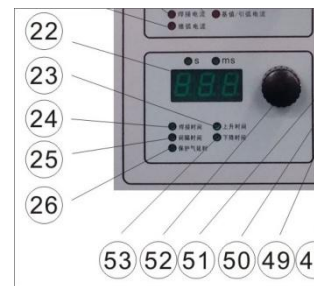


- **保护气延时时间的设定:** 按旋钮 52 对应灯 26 亮时,数码表显示的即为气体延时时间。旋转旋钮 52 即可调整对应的时间的参数。

气体延时时间:主弧熄灭后,保护气的延时关闭时间。

脉冲焊接模式的参数设定:

按 52 键,指示灯 49 亮时,即为脉冲焊接模式。

- **焊接电流设定：**同上
- **基值/引弧电流的设定：**同上
- **电流上升时间的设定：**同上
- **焊接时间的设定：**按旋钮 ⑤2 对应灯 ②4 亮时，数码表显示的即为焊接时间。旋转旋钮 ⑤2 即可调整对应的时间的参数。
焊接时间：是指脉冲时每次以设定的焊接电流输出焊接的时间。
- **间隔时间：**按旋钮 ⑤2 对应灯 ②5 亮时，数码表显示的即为间隔时间。旋转旋钮 ⑤2 即可调整对应的时间的参数。
间隔时间：是指脉冲焊接时，电流由焊接电流降为基值电流，并以基值电流工作的时间。
- **电流上升时间设定：**同上
- **电流下降时间设定：**同上
- **保护气延时时间设定：**同上

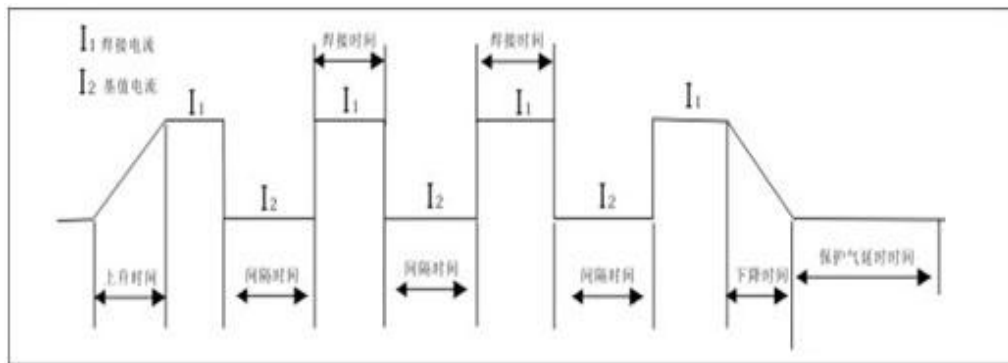

(脉冲焊波形示意图)

8、氩弧焊接参数的设定

按 ④4 功能选择键，灯 ⑤0 亮，即进入氩弧焊接方式。然后按 ④5 功能选择键，选择焊接模式

灯 ④7 亮，即进入连续氩弧焊接模式。灯 ④9 亮，即进入脉冲氩弧焊接模式。

- **连续氩弧焊接参数的设定：**

连续焊设置参数为：

焊接电流（方法同上）

基值电流（方法同上）

电流上升时间（方法同上）

电流下降时间（方法同上）

气体延时时间（方法同上）

- **精密脉冲焊的选择与参数设定：**

按 ⑤2 键，指示灯 ②5 亮时，旋转旋钮，调整间隔时间显示为 FF 时，即为精密脉冲工作状态（即单点脉冲焊状态），此时电流、焊接时间、气体延时时间可调，调整方法同上。

● **连续脉冲焊的参数设定：**

连续焊设置参数为：

焊接电流（方法同上）

基值电流（方法同上）

焊接时间（方法同上）

焊接间隔时间（方法同上）

电流上升时间（方法同上）

电流下降时间（方法同上）

气体延时时间（方法同上）

9、 存储与调用

当使用者总结出理想的焊接参数，即可存储，以便后期应用。本机可存储 99 组焊接参数。

存储方法：调整好焊接参数 → 按旋钮 ③⑦ 数码表 ③⑧ 显示闪动（显示数值即为存储位置）→ 旋转 ③⑦ 调整数值至要存储的位置 → 按旋钮 ③⑦ 确认，完成存储。

调用方法：旋转 ③⑦ → 数码表 ③⑧ 数值滚动，同时面板焊接参数随之变动 → 至存储的位置完成调用，即可进行焊接操作。



3.3 水箱使用方法

首先检查水位视窗储水的位置，CT-20 型水位必须大于 15 升以上；方可将机器的电源插头接好。

在使用过程中，应注意水路接头是否有漏水现象，如有，应予以消除；水箱的水位视窗口有水位标识，小于 15 升位置，应及时进行加水。

环境温度高于 0℃ 时，可采用过滤的自来水或其他 PH=7 的中性水；

环境温度低于 0℃ 时，请使用防冻液或者 1/3 酒精+2/3 蒸馏水。以免在低温状态下水路系统冻结，影响水路循环，甚至损坏循环水箱，导致水泵电机烧毁。


● **使用注意事项**

- 1、新机第一次使用时，回水管接头请暂时不接水管，待水路系统排除空气后再接。否则，由于空气阻塞，水无法进入水泵。
- 2、在往水箱里加水时。CT-20 水位视窗升到 20L 位置，请停止加水。
- 3、水箱长久不用而需要将水放出时，请开机用水泵将水排除水箱即可，也可以从底部的排水口放水。
(注：冷凝器里贮藏有一小部分水，请用压缩空气接在回水口上，把水压到水箱里)
- 4、在北方，冬天不使用时，请将水箱、水路系统的水排干净，以防结冻，损坏循环水箱。
- 5、机器每隔一个月，应清洗水箱一次，以保证水路系统的畅通。清洗时，请在出水口接上橡皮管，开启水泵，让水直接从机壳上面的加水口进入水箱，数分钟后，待水箱内的水充分搅拌后，再从底部排除污水。(也可以在水箱内加入汽车用的冷凝器清洗液)
- 6、水箱电源插头应插入待有接地线的单相 AC220V。

● 常见故障原因及排除方法

故障现象	可能形成的原因	排除方法
按电源开关不工作	1. 开关坏 2. AC220V 断线 3. 保险断	1. 更换开关 2. 检查进线和开关焊点 3. 更换保险
保险丝易断	1. 保险的安培太小 2. 水泵或分机的电机短路	1. 换安培大于 3A,小于 5A 的保险 2. 更换电机
风扇不转	1. AC220V 电源有问题 2. 风扇有问题	1. 检查电源 2. 检修风扇
不出水	1. 水路系统有空气 2. 水泵有故障 3. 水路系统有严重堵塞	1. 可在出水口接皮管, 吸出空气 2. 检修水泵 3. 检修水路系统(水泵进水口)
出水小	1. 水路有轻微堵塞 2. 水泵有问题	1. 检修水路系统(水泵进水口) 2. 检修水泵

3.4、等离子堆焊枪结构

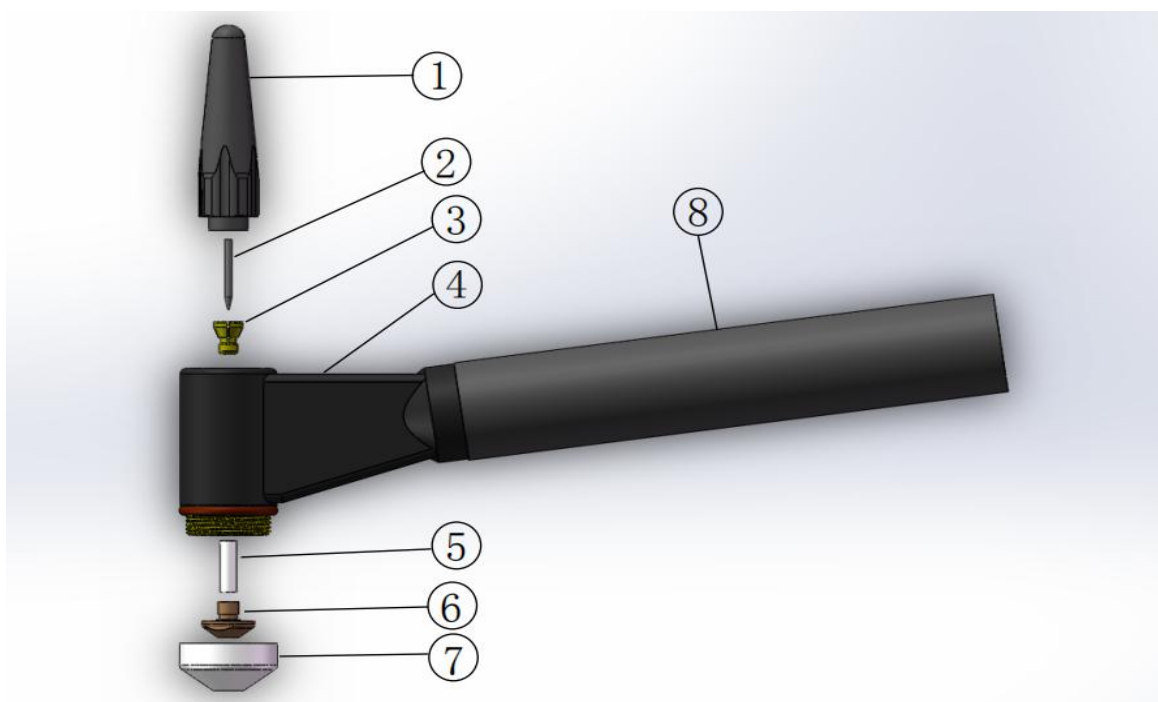

(堆焊枪示意图)

- ① 枪帽 ② 钨极 ③ 居中环 ④ 堆焊枪体 ⑤ 居中环 ⑥ 铜嘴 ⑦ 瓷嘴 ⑧ 焊枪把手

3.5、等离子堆焊枪的使用

- 1、为了保证焊接的质量, 请正确的使用和维护焊枪。
- 2、在使用等离子堆焊枪时, 要确认冷却水是在流通的状态。
- 3、正确安装连接焊枪, 确保电缆、水、气线路连接牢固。
- 4、更换铜嘴或密封圈时, 先关闭维弧、水循环, 同时焊枪高于水箱的高度, 以免旋开时水流进入焊

粉通道。


- 5、密封圈检查，确认全新无划伤后平滑放入密封槽。
- 6、铜嘴安装时，先将居中环放入枪体，然后再将铜嘴拧紧即可，不可用力过度损伤内部机构。
- 7、钨极伸出位置调整，钨极缩入铜嘴 2—4mm 为宜，可用钨极调整器调整。
- 8、弧柱不正或发散时，及时更换或清理枪嘴，磨削钨极。
- 9、钨棒磨削一定要聚中，钨棒缩在铜嘴里面但不能与铜嘴接触。
- 10、采用钢刷及时清理枪嘴、保护罩。

※ 严禁在冷却水循环未开通的情况下，使用焊枪

※ 使用的焊粉必须保证干燥无水分及杂质，避免造成焊枪堵塞导致焊枪报废
(条件允许情况下合金粉末过筛和烘干)

3.6、送粉器介绍

1、送粉器的各部名称及功能

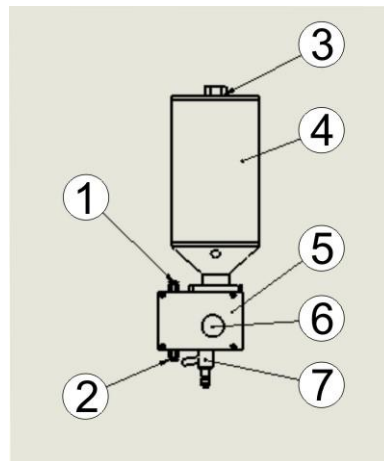

- ①、进气孔 ②、出粉孔 ③、加粉孔 ④、储料筒
- ⑤、送粉器壳体 ⑥、观察窗口 ⑦、卸粉阀

A、送粉器的工作原理

送粉器的工作原理是通过电机带动粉轮旋转，通过气体辅助将粉末送至焊枪。通过调节电机的转速，即可调节送粉量。

(注：通过观察孔观察，粉轮只能是逆时针旋转)

B、使用方法

- 1、各部气、电接好，确认连接牢固不漏气。
- 2、添加焊粉，旋下封头，即可添加，添加后旋紧封头以防漏气。
- 3、开通电源，旋转送粉转速旋钮调节送粉速度
- 4、调节送粉气流量，流量在 2.5—4L/MIN 左右。
- 5、启动送粉控制键，即可进行送粉工作。

C、焊粉颗粒度的选择

焊粉的颗粒度不易过大或过小，以 80—300 目为宜。

颗粒过小送出的粉易吹散，导致粉的利用率下降。

颗粒过大易导致焊枪送粉通道堵塞，导致焊枪报废。

※ 焊粉添加前必须用所配备的筛子过滤，避免以上现象发生

第四章、设备维护及故障检查

为使设备得到充分的利用，阶段性的保养、维护和清理是必要的

4.1、焊机外表的清理

焊机外表面脏时请用干布擦洗干净

- ⊗ 请在清理之前关闭电源。
- ⊗ 请勿使用苯或其他挥发性的溶剂清理本设备。

4.2、检查各类连接电缆和氩气管道

- 1、对电源线、焊枪线、工件连接线及脚踏开关线要经常检查，如有划伤、烫伤等损坏情况要及时更换。
- 2、检查气体管道及接口，如有漏气情况应及时修理或更换。

4.3、故障检查

- 1、电源无显示或不能连续工作
 - a、供电电源故障。
 - b、供电电源欠压或线路虚接。如以上几点均排除，故障仍然存在，请与厂家或经销商联系。
- 2、不起维弧现象故障判断：
 - a、检测钨极是否与铜嘴接触，如接触则维弧无法起。需重新安装，调整钨极位置。确保钨极与铜嘴的放电距离。
 - b、检测焊枪连线是否断开，或接触不良。如以上两点均排除，故障仍然存在，请与厂家或经销商联系。
- 3、有维弧但无法从铜嘴内吹出的现象故障判断：
 - a、离子气流量过小，导致维弧无法吹出。需调大流量。
 - b、钨极氧化，导致由钨极后端放电，无法吹出，需重新磨削。
 - c、钨极缩进过多，重新安装调整。
 - d、聚中环绝缘性能下降，更换。
- 4、送粉不流畅，经常堵粉现象故障判断：
 - a、送粉气流量过小，调整增大流量。
 - b、送粉距离过远，缩短送粉距离。
 - c、焊枪位置过高，焊枪高度低于送粉器。
 - d、合金粉末的颗粒度过大，导致气体无法传送。
 - e、管路有漏气现象，压力低吹送不流畅。此现象较为常见需仔细检查。

- f、电弧不集中电弧游走现象，检查气体纯度。
如以几点排除，故障仍然存在，请与厂家或经销商联系。

第五章、粉末选型及参数调节

类别	牌 号	堆焊参数（厚度 2mm）	硬 度	性 能	用 途
铁 基 合 击 系 列	JG-1	电流:80-120A 离子 气:1.0-2.0L/min	HRC17~ 21	由于是奥氏体不锈钢材料性能,优于304 不锈钢,可达到 316 耐腐蚀涂层性能。	可用堆焊层过度打底焊,也可用于一般防腐蚀涂层堆焊,已经零部件局部缺陷修复。
	JG-3	电流:80-130A 离子 气:1.0-2.0L/min	HRC46~ 50	可针对一般耐磨工况(煤矿,地质,液压支架)达到耐磨以及一部份耐腐蚀等性能	粉末熔融温度: 1020~1130℃、适用于矿山、农机具及工程机械修复等
	FJ-19	电流:80-160A 离子 气:1.0-2.0L/min	HRC58~ 62	涂层性能主要耐磨,针对工况:破碎机械,粉碎机械的耐磨部件堆焊,具有良好的磨粒磨损性能。	粉末熔融温度: 1200~1250℃、适合于一步法和等离子喷焊,用于高压阀门、石油钻杆接头、矿山机械、工程机械修复和防护等
钴 基 合 击 系 列	Co6	电流:80-160A 离子 气:1.0-2.0L/min	HRC38-45	硬度适中的一种合金粉末,粉末的自熔性、润湿性和喷焊性能好,耐高温、耐燃气腐蚀、耐磨、耐蚀	粉末熔融温度: 1100~1200℃、适用于高压阀门、内燃机排气密封面、飞机发动机、轴等
	Co12	电流:80-160A 离子 气:1.0-2.0L/min	HRC40-48	硬度适中的一种合金粉末,粉末的自熔性、润湿性和喷焊性能好,耐高温、耐磨、耐蚀	粉末熔融温度: 1100~1200℃适用于高压阀门、内燃机排气密封面、飞机发动机、轴等
	Co21	电流:80-160A 离子 气:1.0-2.0L/min	HRC28-35	粉末的自熔性、润湿性和喷焊性能一般,耐高温、耐磨、耐蚀	粉末熔融温度: 1100~1200℃、适合于高压阀门、内燃机排气密封面、飞机发动机、轴等
镍 基	Ni60	电流:80-120A 离子 气:1.0-2.0L/min	HRC56-60	Ni60 是高硬度的镍铬硼硅合金粉末。自熔性、润湿性和喷焊性优良,而且熔点比较低,喷焊层具有硬度高、耐蚀、耐磨、耐热特点,含铁量高于 HQ. Ni60A 难以切削,以湿式磨削为宜。	粉末熔化温度: 980-1060℃、常用于耐蚀、耐磨、特别是耐滑动磨损零件的预防性保护和修复,如拉丝滚筒、凸轮、柱塞、轧钢机的输送辊等

合金系列	Ni60+15%Wc	电流:80-120A 离子 气:1.0-2.0L/min	HRC58-62	在镍基自熔性合金中加 WC, 具有非常好的耐磨性能与耐腐蚀, 耐冲蚀性能, 镍基合金本身具有耐磨, 耐磨性能, 涂层性能会更加耐磨	轴承类、泵套、阀门、鼓风机、叶片等
	Ni60+30Wc	电流:80-120A 离子 气:1.0-2.0L/min	HRC58-62	加入不同成份 WC 后会增加涂层致密度与涂层耐磨系数。耐磨性能会更加优越。	适用于各种滚筒、柱塞、床轴、曲轴、轧辊、螺杆等修复或耐磨涂层
	球形碳化钨	电流:80-120A 离子 气:1.0-2.0L/min	HRC58-62	粉末流动性好, 金相组织结构分布均匀	适用于各种滚筒、柱塞、机床轴、曲轴、轧辊、阀座等修复

注意事项

一、焊机工作前确认冷却循环工作正常。否则会造成焊枪的烧损。

二、焊枪检查:

- 1、检查焊枪保护罩与枪嘴之间是否清洁, 如有积垢马上停枪处理。
- 2、检查钨极是否氧化, 如氧化则起弧受影响, 应及时更换或研磨。
- 3、钨极研磨后针尖居中度要好, 否则易产生偏弧现象。
- 4、维弧燃烧稳定, 方可正常工作。否则主弧的起弧成功率将受影响。

三、送粉器的送粉管路保持由高到低的一定坡度, 不宜弯折过多。送大颗粒的粉末时, 应适当调高送粉气流量。

四、粉末一定要经过严格的筛选, 不得有大的颗粒杂质, 否则造成焊枪的堵塞报废

免责声明:

本说明书随设备一同运送至客户, 请妥善保管。
对于可能出现的疏漏除**严重技术错误**外, 恕不另行通知。

厂家联系电话: 021-66080902 021-61538115